

آلات التيار المستمر (محركات – مولدات)

إعداد

م. نزار سليمان

م. مهند نصور

مسألة (1):

مولد تيار مستمر نوع توازي ، يعطي منتجه تيارا مقداره (100A) وتيار الأقطاب له (3A) ومقاومة ملفات الأقطاب له (80Ω) و مجموع المفايد الحديدية والميكانيكية والنحاسية تساوي (3380Watt) . احسب كفاءة المولد

الحل:

$$R_f = 80\Omega$$


$$P_{iron} + P_{mech} + P_{cu} = 3380Watt ,$$

$$I_a = 100A$$

$$I_f = 3A$$

$$\varepsilon\% = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\varepsilon\% = \frac{P_{out}}{P_{out} + \sum P_{losses}} \times 100$$

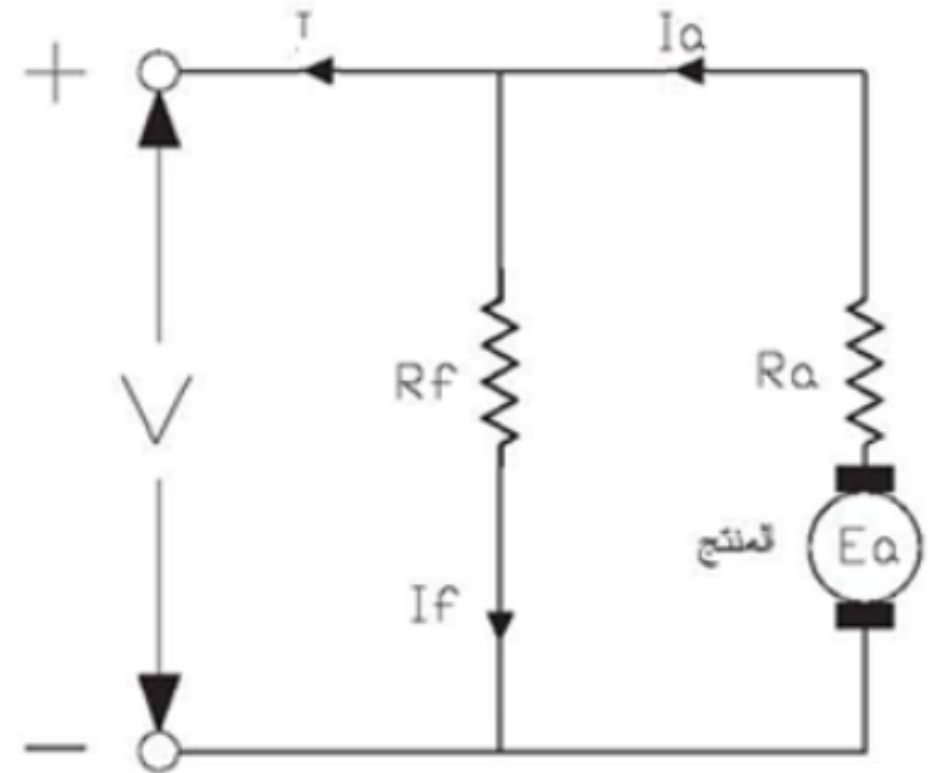

$$\sum P_{losses} = P_{iron} + P_{mech} + P_{cu} = 3380Watt$$

$$P_{out} = I \times V$$

$$I = I_a - I_f = 100 - 3 = 97A$$

$$V = I_f \times R_f = 3 \times 80 = 240V$$

$$P_{out} = I \times V = 97 \times 240 = 23280Watt$$

$$\varepsilon\% = \frac{23280}{23280+3380} \times 100 = 87.3\%$$

مسألة (2):

مولد تيار مستمر نوع توازي ، يعطي جهدا على أطرافه مقداره (400V) وتيار الحمل الكامل له (200A) ، وكانت مقاومة منتجه (0.06Ω) ومقاومة ملفات الأقطاب له (100Ω) و مجموع المفاقد الحديدية والميكانيكية يساوي (2kW) .
احسب :

2. كفاءة المولد.

1. القدرة الداخلة للمولد بالحصان الميكانيكي .


الحل:

$$R_f = 100\Omega, R_a = 0.06\Omega$$

$$P_{iron} + P_{mech} = 2000Watt,$$

$$I = 200A$$

$$V = 400V$$

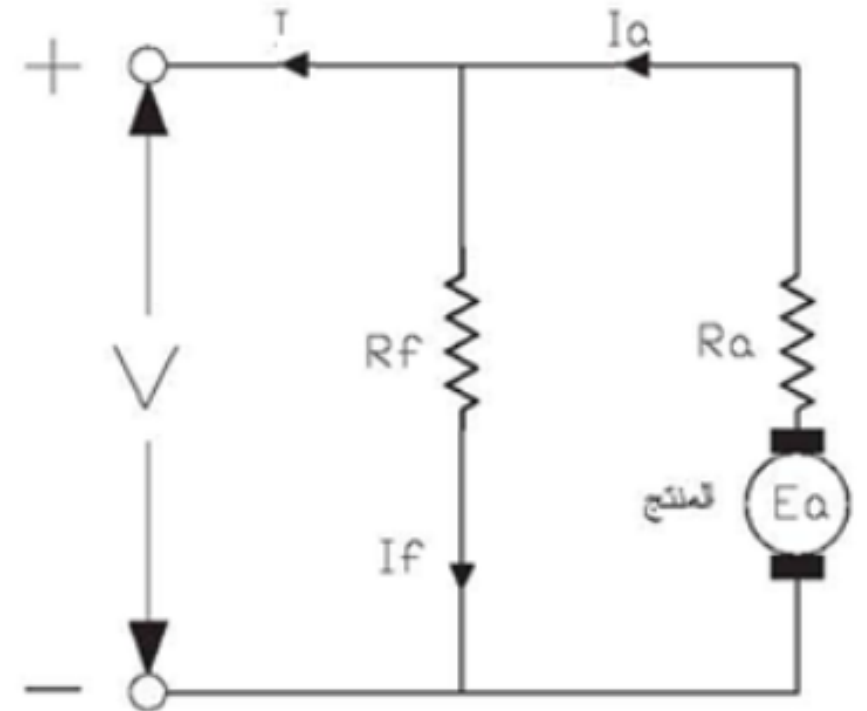

$$\varepsilon\% = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\varepsilon\% = \frac{P_{out}}{P_{out} + \sum P_{losses}} \times 100$$

$$\sum P_{losses} = P_{iron} + P_{mech} + P_{cu}$$

$$P_{cu} = I_a^2 R_a + I_f^2 R_f$$

$$I_a = I - I_f$$

$$I_f = \frac{V}{R_f} = \frac{400}{100} = 4A$$

$$I_a = I - I_f = 100 - 4 = 96A$$

$$P_{cu} = 96^2 \times 0.06 + 4^2 \times 100 = 2153Watt$$

$$\sum P_{losses} = P_{iron} + P_{mech} + P_{cu} = 2000 + 2153 = 4153 Watt$$

$$P_{\text{out}} = I \times V = 200 \times 400 = 80000 \text{ Watt}$$

$$P_{\text{in}} = P_{\text{out}} - \sum P_{\text{losses}} = 80000 - 4153 = 75847 \text{ Watt}$$

$$P_{\text{in}} = \frac{75847}{746} = 101.7 \text{ HP}$$

$$\varepsilon\% = \frac{80000}{80000+4153} \times 100 = 95.1\%$$

مسألة (3):

مولد تيار مباشر ذو تهيج توازي قدرته 100kw يدور بسرعة 800 rpm موصول على قضبان تجميع جهدها 500 v مقاومة المنتج $0.1\ \Omega$ ومقاومة ملف التهيج $100\ \Omega$ احسب سرعة دوران الآلة كمحرك إذا وصل إلى قضبان التجميع حمل قدرته 100 kw

عند عمل الآلة كمولد

$$I_f = \frac{V}{R_f} = \frac{500}{100} = 5A$$

$$I_L = \frac{P}{V} = \frac{100 \times 10^3}{500} = 200A$$

$$I_a = I_L + I_f = 200 + 5 = 205A$$

$$E_{a2} = V_a + I_a R_a = 500 + (205 \times 0.1) = 520.5v$$

عند عمل الآلة كمحرك

$$I_a = 200 - 5 = 195 A$$

$$E_{a1} = V - I_a R_a = 500 - (195 \times 0.1) = 480.5 v$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{K\phi n_1}{K\phi n_2} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow n_2 = \frac{E_{a2}}{E_{a1}} n_1 = \frac{480.5}{520.5} 800 = 738.5 rpm$$

مسألة 4

آلة تيار مستمر لها (12) قطبا وعدد دارات التوازي في المنتج يساوي (2) ، وتحتوي دائرة المنتج على (144) ملف وكل ملف يحتوي على (10) لفات ، ومقاومة كل لفة (0.011) أوم فإذا كان التدفق المغناطيسي لكل قطب يساوي (0.05) ويبر ، ودار المنتج بسرعة دورانية مقدارها (200) دورة / دقيقة احسب :

1. الجهد المتولد في ملفات المنتج.

2. مقدار مقاومة ملفات المنتج الفعلية.

1. الجهد المتولد في ملفات المنتج:

$$E_a = K_a \times \phi \times \omega_m$$

$$\omega = \frac{2\pi \times n}{60} \text{ (rad/sec)}$$

$$E_a = K_a \times \phi \times \frac{2\pi \times n}{60}$$

$$K_a = \frac{NP}{\pi A} = \frac{ZP}{2\pi A}$$

$$P = 12 \text{ قطب}, \quad A = 2, \quad \phi = 0.05 \text{ web}, \quad n = 200 \text{ RPM}$$

$$Z = 144 \times 10 \times 2 = 2880 \text{ موصل}$$

$$K_a = \frac{2880 \times 12}{2\pi \times 2} = 2750.2$$

$$E_a = 2751 \times 0.05 \times \frac{2\pi \times 200}{60} = 2880V$$

2. مقدار مقاومة ملفات المنتج الفعلية:

بما أن عدد دارات التوازي للمنتج $A=2$ فإن :
فإن عدد الموصلات في كل دائرة :

$$\frac{Z}{2} = \frac{28800}{2} = 1440 \text{ موصل/دائرة}$$

أي أن عدد اللفات / دائرة :

$$\frac{1440}{2} = 720 \text{ لفة/دائرة}$$

بما أن مقاومة كل لفة تساوي (0.011Ω) لكل لفة
لذلك فإن مقاومة دارات المنتج الكلية :

$$\Omega / \text{دائرة} = 7.92 = \Omega / \text{لفة} \times 0.011 \times \text{دائرة} 720$$

بما أن هناك دارتين في المنتج (على فرض أن مقاومة كل دائرة مساوية للأخرى) فإن المقاومة الفعلية للمنتج R_a :

$$R_a = \frac{7.92}{2} = 3.96 \Omega$$

مسألة 5

آلة تيار مستمر نوع توازي مقاومة العضو الدوار فيها (0.1Ω) ومقاومة ملفات الأقطاب (60Ω) ، وصلت مع منبع جهد ($240V$) احسب القوة الدافعة الكهربائية المتولدة إذا عملت الآلة :


1. كمولد يعطي تياراً مقداره ($180A$) .
2. كمحرك يسحب تياراً مقداره ($160A$) .

1. القوة الدافعة الكهربائية العكسية إذا عملت الآلة كمولد يعطي تياراً مقداره (180A) :

$$R_f = 60\Omega, R_a = 0.1\Omega$$

$$I = 180A$$

$$V = 240V$$

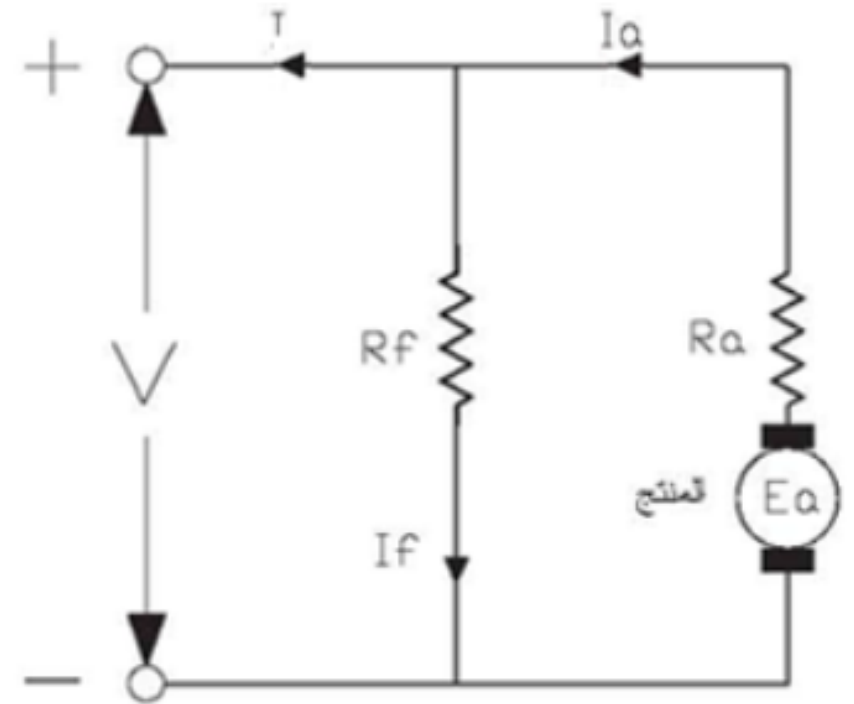

تيار الأقطاب :

$$I_f = \frac{V}{R_f} = \frac{240V}{60} = 4A$$

تيار المنتج :

$$I_a = I + I_f$$

$$I_a = 180 + 4 = 184A$$

القوة الدافعة الكهربائية العكسية :

$$E_a = V + I_a R_a$$


$$E_a = 240 + 184 \times 0.1 = 258.4V$$

2. القوة الدافعة الكهربائية العكسية إذا عملت الآلة كمحرك يسحب تياراً مقداره (160A) :

$$R_f = 60\Omega, R_a = 0.1\Omega$$

$$I = 160A$$

$$V = 240V$$

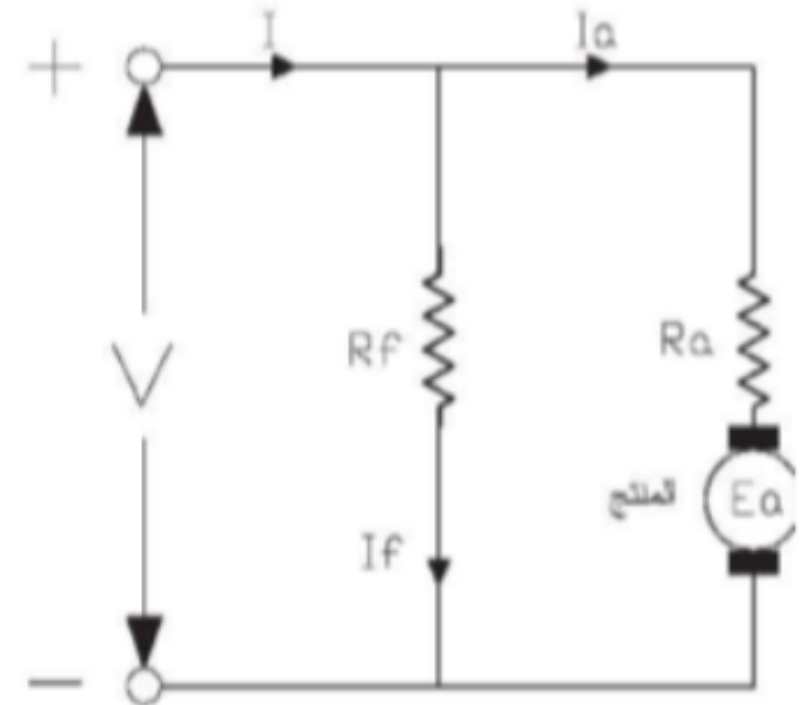

تيار الأقطاب :

$$I_f = \frac{V}{R_f} = \frac{240V}{60} = 4A$$

تيار المنتج :

$$I = I_a + I_f$$

$$I_a = I - I_f$$

$$I_a = 160 - 4 = 156A$$

القوة الدافعة الكهربائية العكسية :

$$E_a = V - I_a R_a$$


$$E_a = 240 - 156 \times 0.1 = 224.4V$$

مسألة 6

محرك تيار مستمر نوع تفرعي يعمل على جهد مقداره (220) فولت ومقاومة متحرضه (0.4Ω) المطلوب:

1. حساب قيمة المقاومة اللازم وصلها على التسلسل مع ملفات المتحرض حتى يكون تيار المتحرض مساوياً لـ (170 A) وذلك عند بدء حركة المحرك.
2. القوة المحركة الكهربائية العكسية عندما يصل تيار المتحرض إلى (20 A) مع بقاء المقاومة متصلة مع ملفات المتحرض.

$R_a = 0.4\Omega$,
 $I_a = 170A$ عند بدء الحركة
 $V = 220V$,

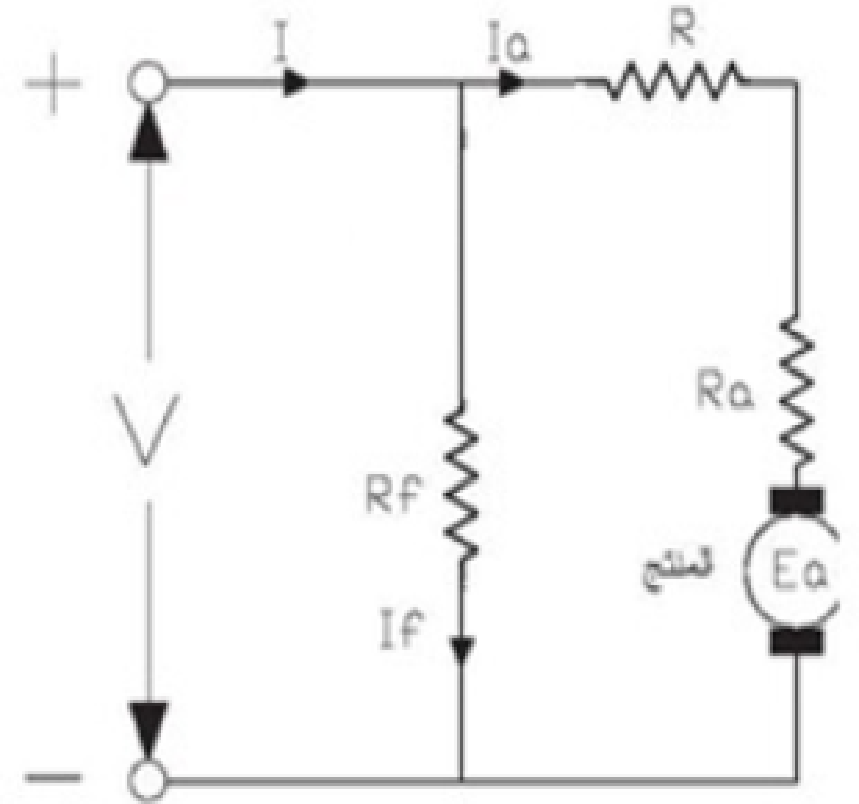

عند بدء الحركة القوة الدافعة العكسية تساوي صفر ، وبالتالي :

$$E_a = V - I_a(R_a + R)$$

$$0 = 220 - 170(0.4 + R)$$

$$(0.4 + R) = \frac{220}{170}$$


$$R = \frac{220}{170} - 0.4 = 0.9\Omega$$

2. القوة الدافعة الكهربائية العكسية عندما يصل تيار المنتج الى (20A) مع بقاء المقاومة متصلة مع ملفات المنتج.:

$$R_a = 0.4\Omega , R = 0.9\Omega$$

$$I_a = 20A ,$$

$$V = 220V ,$$

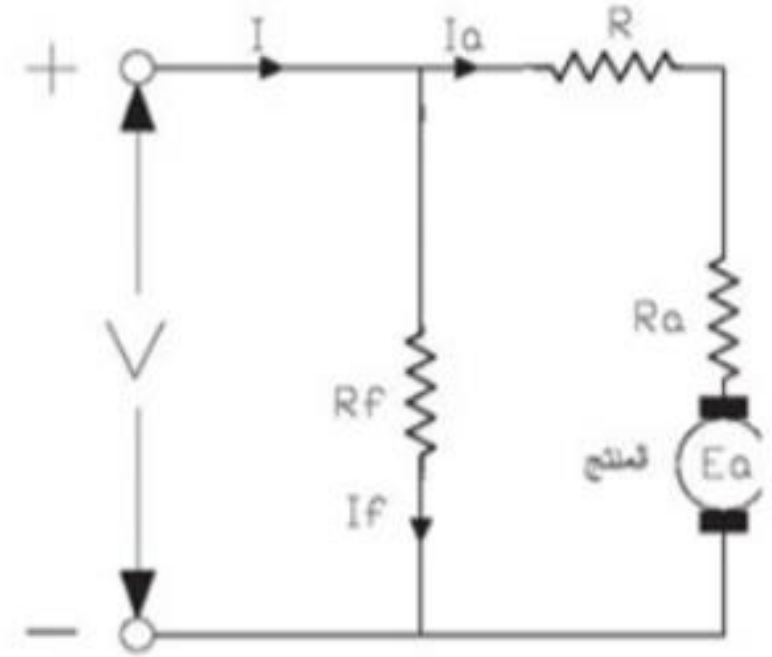

$$E_a = V - I_a(R_a + R)$$


$$E_a = 220 - 20(0.4 + 0.9) = 194 \text{ V}$$

مسألة 7

محرك تيار مستمر نوع تفرعي يعمل على جهد مقداره (220) فولت وعدد دوراته في حالة اللاحمل (700) د/د المطلوب:

1. حساب قيمة المقاومة اللازم وصلها على التسلسل مع ملفات التهيج لتصبح السرعة (850) د/د وتيار المتحرض (15A) علماً بأن قيمة مقاومة ملفات التهيج (الأقطاب) هي (150Ω) ومقاومة ملفات المتحرض (المنتج) هي (0.4Ω) وعلى فرض أن التدفق المغناطيسي الناتج من ملفات التهيج يتناسب مع تيار التهيج مع إهمال الضياعات الميكانيكية.

$R_a = 0.4\Omega$, $R_f = 150\Omega$, $A=4$,
 $n_m = 700 \text{ RPM}$ في حالة اللاحمل
 $V = 220V$,

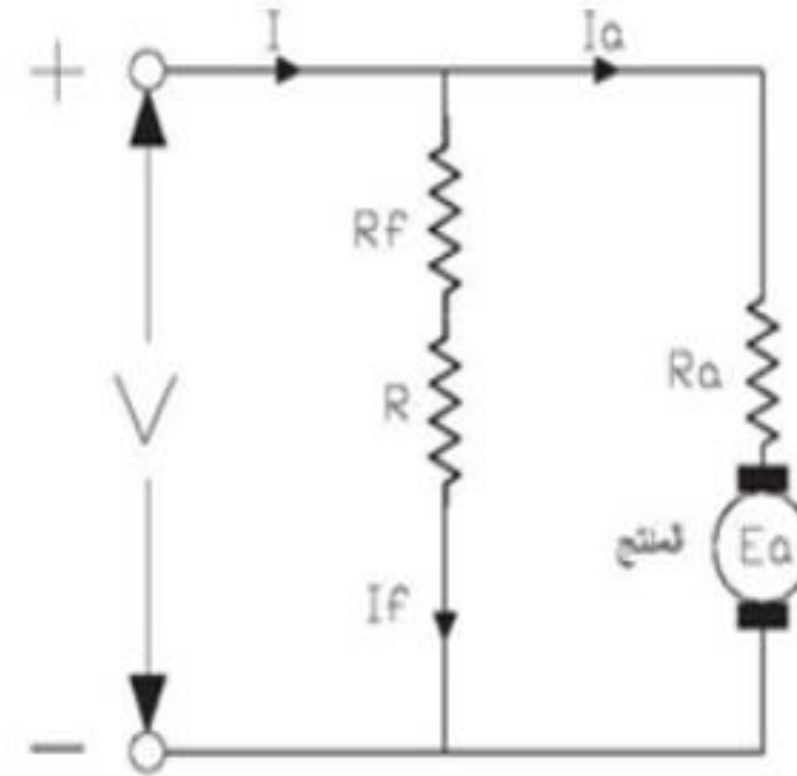

في حالة اللاحمل مع اهمال الخسائر الميكانيكية ، فإن تيار المصدر يساوي صفر ، وبالتالي :

$$E_{a1} = V - I_a R_a$$

$$E_{a1} = 220 - 0 = 220V$$

$$E_{a1} = K \times \phi_1 \times n_1$$

$$\phi_1 \times K = \frac{220}{700}$$

$$I_{f1} = \frac{V}{R_f} = \frac{220V}{150} = 1.47A$$

حيث I_{f1} : تيار الأقطاب في الحالة الأولى



جامعة
المنارة

بإضافة المقاومة على التوالي مع دائرة الأقطاب ، ووجود الحمل ، حيث يسحب (15) أمبير ، فإن:

$$E_{a2} = V - I_a R_a$$

$$E_{a2} = 220 - 15 \times 0.4 = 214V$$

$$E_{a2} = K \times \phi_2 \times n_2$$

$$\phi_2 \times K = \frac{214}{850}$$

بما أن ϕ تتناسب مع I_f فإن :

$$\frac{\phi_1}{\phi_2} = \frac{I_{f1}}{I_{f2}}$$

$$\frac{\phi_1 \times K}{\phi_2 \times K} = \frac{\frac{220}{700}}{\frac{214}{850}} = \frac{220}{700} \times \frac{850}{214}$$

$$\frac{\phi_1}{\phi_2} = \frac{220}{700} \times \frac{850}{214} = \frac{I_{f1}}{I_{f2}}$$

$$\frac{220}{700} \times \frac{850}{214} = \frac{1.47}{I_{f2}}$$

$$I_{f2} = \frac{1.47 \times 700 \times 214}{220 \times 850} = 1.18A$$

$$I_{f2} = \frac{V}{R_f + R} = \frac{220V}{150 + R} = 1.18$$

$$\frac{220V}{150 + R} = 1.18 \times (150 + R) = 220$$

$$(150 + R) = \frac{220V}{1.18}$$

$$R = \frac{220V}{1.18} - 150 = 36.44\Omega$$

مسألة 8

مولد تيار مستمر نوع تفرعي يعطي متحرضه تيارا مقداره $(100A)$ وتيار التهيج له $(3A)$ وقيمة مقاومة ملفات التهيج (الأقطاب) هي (280Ω) و مجموع المفايد الحديدية والميكانيكية والنحاسية تساوي $(3380W)$ المطلوب حساب مردود المولد.

الحل:

$$R_f = 80\Omega$$


$$P_{iron} + P_{mech} + P_{cu} = 3380Watt ,$$

$$I_a = 100A$$

$$I_f = 3A$$

$$\varepsilon\% = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\varepsilon\% = \frac{P_{out}}{P_{out} + \sum P_{losses}} \times 100$$

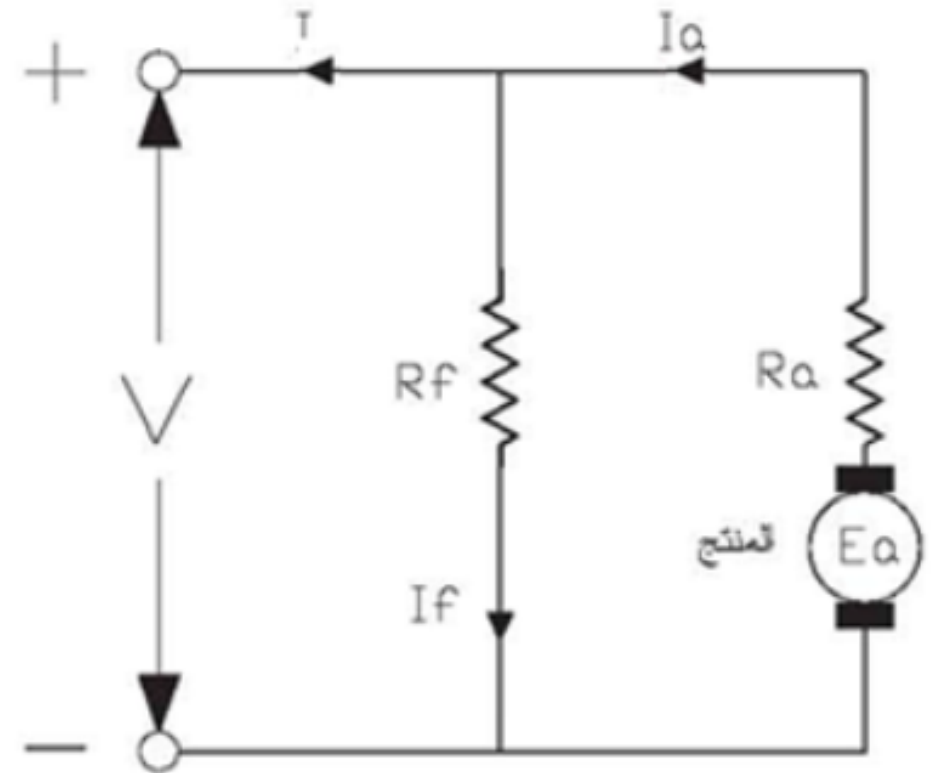

$$\sum P_{losses} = P_{iron} + P_{mech} + P_{cu} = 3380Watt$$

$$P_{out} = I \times V$$

$$I = I_a - I_f = 100 - 3 = 97A$$

$$V = I_f \times R_f = 3 \times 80 = 240V$$

$$P_{out} = I \times V = 97 \times 240 = 23280Watt$$

$$\varepsilon\% = \frac{23280}{23280+3380} \times 100 = 87.3\%$$


مسألة 9

مولد تيار مستمر تفرعي يعطي جهداً على أطرافه مقداره $(400V)$ وتيار الحمل الكامل له $(200A)$ وقيمة مقاومة ملفات التهييج (الأقطاب) هي (2100Ω) ومقاومة ملفات المتحرض (0.06Ω) مجموع المفايد الحديدية والميكانيكية تساوي $(2Kw)$ المطلوب :

1. الاستطاعة الداخلة للمولد بالحصان الميكانيكي.
2. حساب مردود المولد.

الحل:

$$\begin{aligned}
 R_f &= 100\Omega, R_a = 0.06\Omega \\
 P_{iron} + P_{mech} &= 2000Watt, \\
 I &= 200A \\
 V &= 400V
 \end{aligned}$$

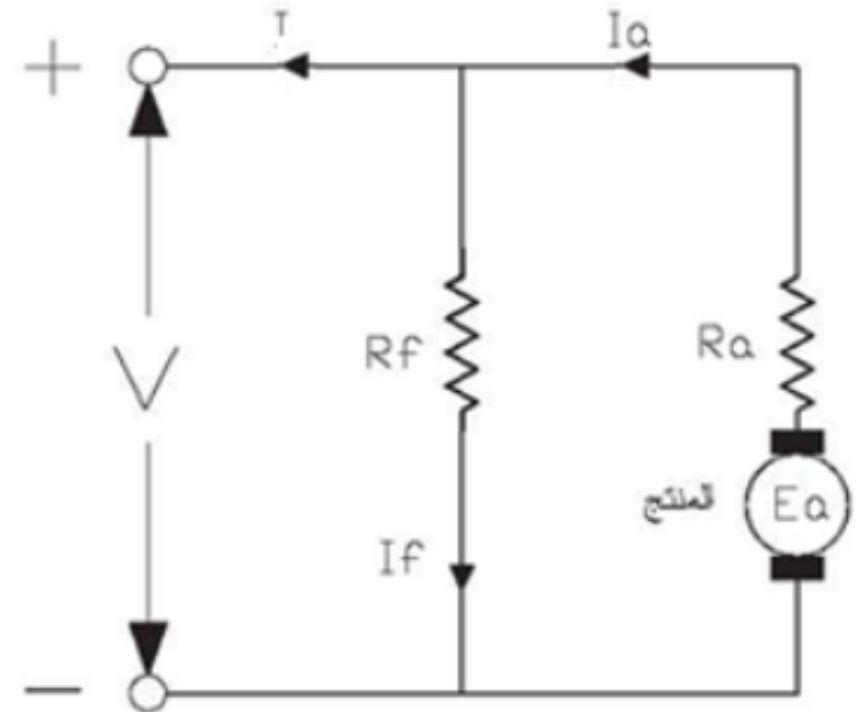

$$\varepsilon\% = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\varepsilon\% = \frac{P_{out}}{P_{out} + \sum P_{losses}} \times 100$$

$$\sum P_{losses} = P_{iron} + P_{mech} + P_{cu}$$

$$P_{cu} = I_a^2 R_a + I_f^2 R_f$$

$$I_a = I - I_f$$

$$I_f = \frac{V}{R_f} = \frac{400}{100} = 4A$$

$$I_a = I - I_f = 100 - 4 = 96A$$

$$P_{cu} = 96^2 \times 0.06 + 4^2 \times 100 = 2153Watt$$

$$\sum P_{losses} = P_{iron} + P_{mech} + P_{cu} = 2000 + 2153 = 4153 Watt$$

$$P_{\text{out}} = I \times V = 200 \times 400 = 80000 \text{ Watt}$$

$$P_{\text{in}} = P_{\text{out}} - \sum P_{\text{losses}} = 80000 - 4153 = 75847 \text{ Watt}$$

$$P_{\text{in}} = \frac{75847}{746} = 101.7 \text{ HP}$$

$$\varepsilon\% = \frac{80000}{80000+4153} \times 100 = 95.1\%$$

مسألة 10

مولد تيار مستمر تفرعي استطاعته (قدرته) هي (100Kw) يدور
بسرعة 800 rpm موصول على قضبان تجميع جهدا (500V) وإذا
علمت أن قيمة مقاومة ملفات التهيج (الأقطاب) هي (100Ω) ومقاومة
ملفات المتحرض (0.1Ω) ، أحسب سرعة دوران الآلة عندما تعمل
كمحرك إذا تم وصل حمل قدرته (100Kw) إلى قضبان التجميع.

عند عمل الآلة كمولد

$$I_f = \frac{V}{R_f} = \frac{500}{100} = 5A$$

$$I_L = \frac{P}{V} = \frac{100 \times 10^3}{500} = 200A$$

$$I_a = I_L + I_f = 200 + 5 = 205A$$

$$E_{a2} = V_a + I_a R_a = 500 + (205 \times 0.1) = 520.5v$$

عند عمل الآلة كمحرك

$$I_a = 200 - 5 = 195 A$$

$$E_{a1} = V - I_a R_a = 500 - (195 \times 0.1) = 480.5 v$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{K\phi n_1}{K\phi n_2} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow \rightarrow n_2 = \frac{E_{a2}}{E_{a1}} n_1 = \frac{480.5}{520.5} 800 = 738.5 rpm$$